




SMITH
SPECIAL SYSTEM

**Расчет
силового трансформатора**

Ю. Кузнецов
П. Мачихин

Магнитопровод.

Магнитопровод т-ра набран из отдельных пластин эл/технической стали, покрытых химическим способом немагнитным покрытием, служащим магнитной изоляцией между пластинами. Магнитная изоляция пластин значительно уменьшает вихревые токи т-ра (токи Фуко), образующиеся параллельно магнитным завихрениям происходящим в результате изменения направления магнитного потока, происходящего под действием переменного электрического тока. Существует огромное количество типов и марок эл/технической стали. Для изготовления т-ров применяют (в основном) два типа эл/технической стали - горячекатанную и холоднокатанную. Горячекатанная сталь применяется для изготовления П и Ш-образных пластин. Холоднокатанная сталь применяется для изготовления ПЛ, ШЛ и ОЛ магнитопроводов (ленточные). Эл/техническая сталь характеризуется в основном магнитной проницаемостью - Тесла (Т) и обозначается буквой (В). Разброс характеристик эл/технических сталей очень велик, поэтому для примитивного расчета т-ра принято, что для горячекатанной стали магнитная проницаемость ($B = 1,2 \text{ T}$). В ленточных магнитопроводах направление магнитного потока в т-ре совпадает с направлением прокатки стали при изготовлении лент, магнитная индукция ($B = 1,6 \text{ T}$).

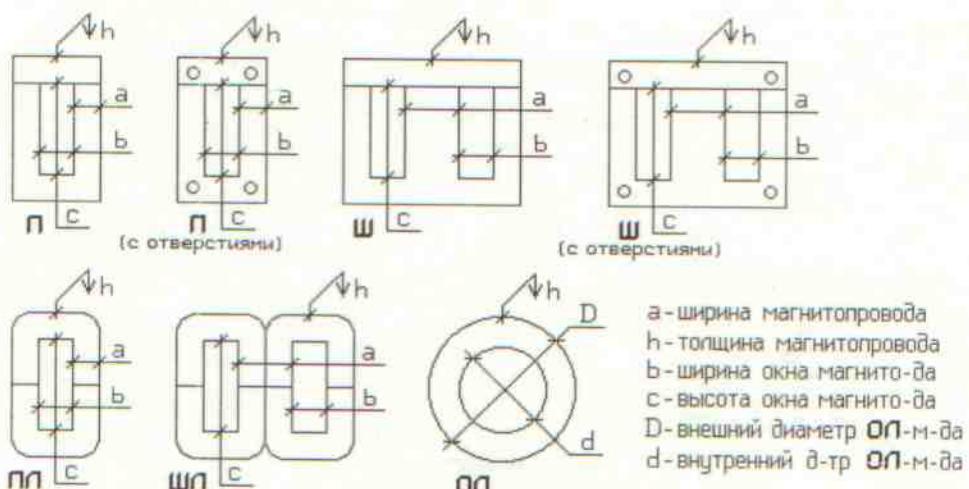

Расчетные эскизы наиболее часто встречающихся магнитопроводов.

Обмотки.

1. Находим количество витков первичной обмотки

$$W_1 = \frac{K_s * U_1 * 10^4}{4,44f * B * S_k * \sigma} (\text{tw}), \text{ где}$$

W_1 - количество витков первичной обмотки, (tw) - витки (twist - вить).
 K_s - коэффициент, применявшийся только при работе трансформатора от стандартной энергосети, и предупреждающий стандартное повышение напряжения энергосети, например, в результате перекоса фаз, принято считать, что данный коэффициент = Const = 1,1.

U_1 - рабочее напряжение трансформатора или дросселя , (V) - вольт
4,44f - угловая (циклическая) скорость действующего значения переменного

тока синусоидальной формы , где

$$4,44f = \omega / \sqrt{2} = 2\pi f / \sqrt{2}$$

f - рабочая частота трансформатора или дросселя , (Hz) - герц ,
для энергосети в России (f = 50 Hz).

B - магнитная индукция , характеризующая магнитную проницаемость эл/тех -
нической стали из которой собран магнитопровод , (T) - тесла , для
Ш, П - В = 1,2T ; ШЛ, ПЛ, ОЛ - В = 1,6T .

S_k - сечение магнитопровода в (см) , $S_k = a * h$ (см²) .
для ОЛ - магнитопровода $S_k = (D - d) / 2 * h$ (см²).

σ - коэффициент заполнения магнитопровода сталью , где для
ОЛ - $\sigma = 0,95$
ШЛ,ПЛ - $\sigma = 0,9$
Ш,П - $\sigma = 0,85$
Ш,П(отв) - $\sigma = 0,8$.

2. Находим диаметр провода первичной обмотки

$$D_{1(Cu)} = 2\sqrt{b*c} / 4\pi*W_1 , \text{ где}$$

(Cu) - по меди , (b*c) - площадь окна в (mm²) , S_w
для ОЛ - магнитопровода $S_w = \pi(d/2)^2$.

3. Находим максимальный рабочий ток первичной обмотки

$$I_{1 max} = (3*D_1 / 2)^2 , \text{ (A) - ампер.}$$

4. Находим максимальную рабочую мощность т-ра

$$P_{max} = U_1 * I_{1 max} \text{ (VA).}$$

5. Находим номинальную рабочую мощность т-ра

$$P_{nom} = 2 / 3 * P_{max} \text{ (VA).}$$

6. Находим коэффициент потерь т-ра на вихревые токи (токи Фуко)

$$K_1 = 1 + 1/\sqrt{P*f} , \text{ (loss - потеря).}$$

7. Находим количество витков вторичной обмотки

$$W_2 = W_1 / U_1 * U_2 * K_1 ,$$

при работе т-ра на выпрямительное устройство , необходимо учитывать
падение напряжения на диодах выпрямительного устройства (U_d) , где для
ГД - $U_d = 0,15V$; КД - $U_d = 0,25V$; ГДМ - $U_d = 0,3V$; КДМ - $U_d = 0,5V$
в этом случае $U_2 = U_2 + U_d$.

8. Находим диаметр провода вторичной обмотки

$$D_{2(Cu)} = 2\sqrt{b*c} / 4\pi*W_2 .$$


9. Находим максимальный рабочий ток вторичной обмотки

$$I_{2 max} = (3*D_2 / 2)^2 .$$

При расчете трансформатора с большим количеством вторичных обмоток
производится распределение мощности т-ра между вторичными обмотками ,
это в свою очередь влияет на диаметр провода вторичных обмоток .

**Данные расчеты подтверждаются многолетними испытаниями
в лабораторных условиях !**

Пример 1 :

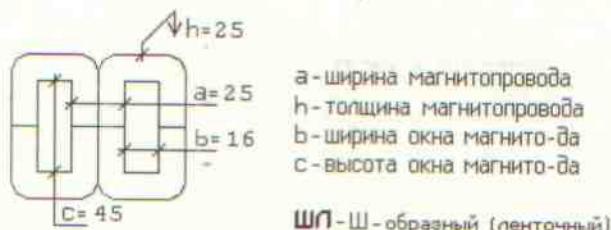

$U_2 = DC 12 V$ (кремниевый диодный мост)

1. Находим количество витков первичной обмотки

$$1,1 \cdot 220 \cdot 10000$$

$$W_1 = \frac{1,1 \cdot 220 \cdot 10000}{4,44 \cdot 50 \cdot 1,6 \cdot 6,25 \cdot 0,9} = 1211 \text{ tw}$$

2. Находим диаметр провода первичной обмотки

$$D_{1(Cu)} = 2\sqrt{16 \cdot 45 / 4 \cdot 3,14 \cdot 1211} = 0,44 \text{ mm}$$

3. Находим максимальный рабочий ток первичной обмотки

$$I_{1 \max} = (3 \cdot 0,44 / 2)^2 = 0,66 \text{ A}$$

4. Находим максимальную рабочую мощность т-ра

$$P_{\max} = 220 \cdot 0,66 = 145,2 \text{ VA}$$

5. Находим номинальную рабочую мощность т-ра

$$P_{\text{ном}} = 2 / 3 \cdot 145,2 = 96,8 \text{ VA}$$

6. Находим коэффициент потерь

$$K_i = 1 + 1 / \sqrt{96,8 \cdot 50} = 1,014$$

7. Находим количество витков вторичной обмотки

$$U_2 = U_2 + U_a = 12 + 0,5 = 12,5 \text{ V}$$

$$W_2 = 1211 / 220 \cdot 12,5 \cdot 1,014 = 70 \text{ tw}$$


8. Находим диаметр провода вторичной обмотки

$$D_{2(Cu)} = 2\sqrt{16 \cdot 45 / 4 \cdot 3,14 \cdot 70} = 1,8 \text{ mm}$$

9. Находим максимальный рабочий ток вторичной обмотки

$$I_{2 \max} = (3 \cdot 1,8 / 2)^2 = 7,3 \text{ A}$$

Пример 2 :

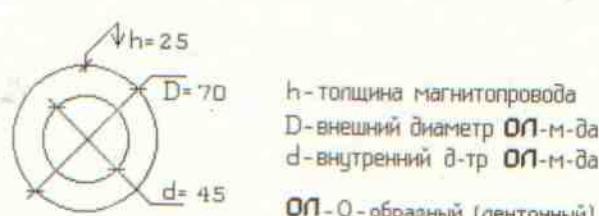

$U_2 = DC 14,5 V$ 0,75 P_{tr} (кремниевый диодный мост)
 $U_3 = AC 18 V$ 0,25 P_{tr}

1. Находим количество витков первичной обмотки

$$1,1 \cdot 220 \cdot 10000$$

$$W_1 = \frac{1,1 \cdot 220 \cdot 10000}{4,44 \cdot 50 \cdot 1,6 \cdot 3,125 \cdot 0,95} = 2295 \text{ tw}$$

2. Находим диаметр провода первичной обмотки
 $S_w = 1590 \text{ mm}^2$
 $D_{1(\text{Cu})} = 2\sqrt{1590 / 4*3,14*2295} = 0,47 \text{ mm}$
3. Находим максимальный рабочий ток первичной обмотки
 $I_{1\max} = (3*0,47 / 2)^2 = 0,705 \text{ A}$
4. Находим максимальную рабочую мощность т-ра
 $P_{\max} = 220*0,705 = 155,1 \text{ VA}$
5. Находим номинальную рабочую мощность т-ра
 $P_{\text{nom}} = 2 / 3*155,1 = 103,4 \text{ VA}$
6. Находим коэффициент потерь
 $K_1 = 1+1 / \sqrt{103,4*50} = 1,014$
7. Находим количество витков второй обмотки
 $U_2 = U_2 + U_d = 14,5 + 0,5 = 15 \text{ V}$
 $W_2 = 2295 / 220*15*1,014 = 159 \text{ tw}$
8. Находим диаметр провода второй обмотки
 $D_{2(\text{Cu})} = 2\sqrt{0,75*1590 / 4*3,14*159} = 1,55 \text{ mm}$
9. Находим максимальный рабочий ток второй обмотки
 $I_{2\max} = (3*1,55 / 2)^2 = 5,4 \text{ A}$
10. Находим количество витков третьей обмотки
 $W_3 = 2295 / 220*18*1,014 = 190 \text{ tw}$
11. Находим диаметр провода третьей обмотки
 $D_{3(\text{Cu})} = 2\sqrt{0,25*1590 / 4*3,14*190} = 0,81 \text{ mm}$
12. Находим максимальный рабочий ток третьей обмотки
 $I_{3\max} = (3*0,81 / 2)^2 = 1,48 \text{ A}$

Внимание !

Если трансформатор выполнен правильно , а напряжения вторичных обмоток отличаются от расчетных - произведите замер напряжения энергосети (оно отличается от стандарта).

Телефоны для консультаций :
г. Воркута, 8(82151) 64605, 64691, 55859, 89129524178, Ю. Кузнецов.